


QD-8D 多功能通用型压电装置驱动器

使用说明书

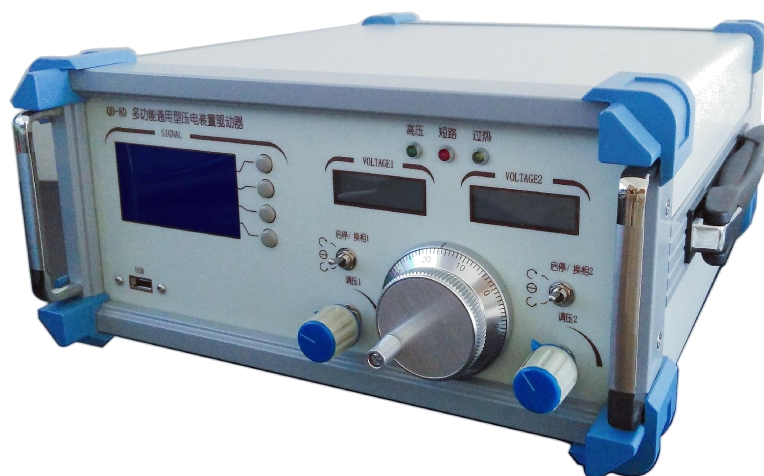


深圳己道科技有限公司

目录


1 认识驱动器.....	1
2 功能概述.....	2
3 基本操作.....	2
3.1 显示.....	2
3.2 调节.....	3
3.3 接线.....	4
3.4 开机.....	4
3.5 关机.....	4
4 技术规格.....	5
5 重点推荐.....	5
5.1 规范操作.....	5
5.2 维护与保养.....	5
5.3 安全问题.....	6
6 疑难解答.....	6

1 认识驱动器

前面板

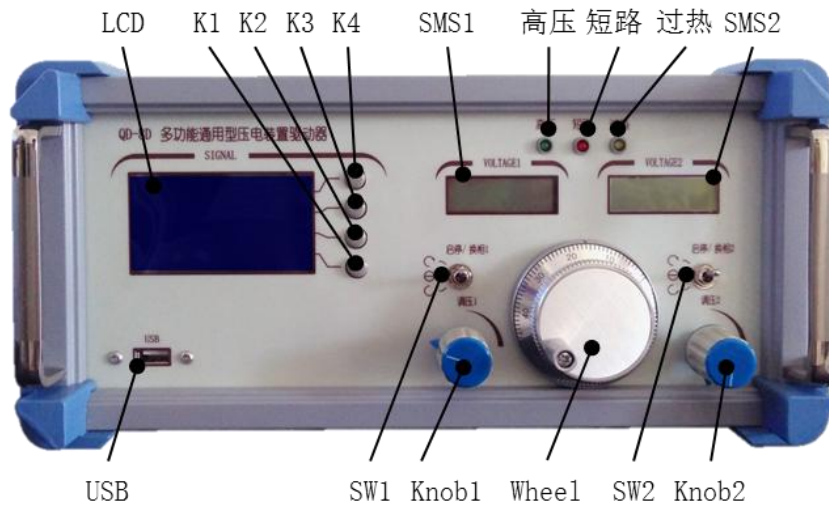

后面板

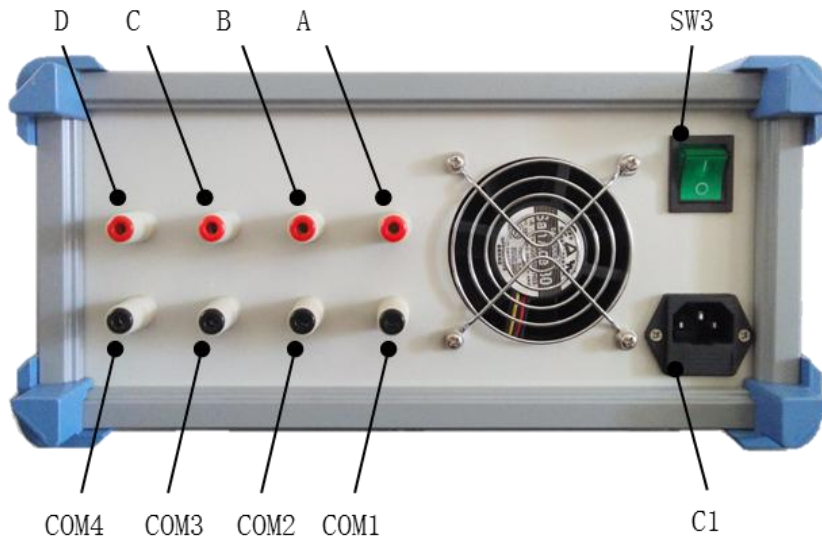

2 功能概述

该驱动器适用于单相、两相、四相压电换能器的驱动和控制，包括超声波电机，以及用于振动切削、超声波清洗、超声波焊接等的各类压电振子，其输出频率、电压、相位可独立调节，并具有连续驱动模式和脉冲簇驱动模式。输出参数调节范围及步进如下表：

名称	含义	调节范围	步进
频率(Freq)	输出频率	50Hz~100 kHz	$F^2/60000000$ Hz 最小为10Hz
电压(Vo)	A、B两相峰峰值	10~500 V	连续调节
	C、D两相峰峰值	10~500 V	连续调节
相位(P)	A、B两相的相位差	0~360°	0.1°
	A、C两相的相位差	0~360°	0.1°
	B、D两相的相位差	180°	不可调
模式(Mode)	载波调速的方式	无载波/ 脉冲簇	——
脉冲频率(Fpwm)	载波频率	0.01~5000 Hz	自动变步进
脉冲占空比(Sped)	载波占空比	0.1~99.9%	0.1%

当连接电脑时，上位机可按照通信协议控制驱动器的各项输出参数。

该驱动器具有故障保护机制：

- 限流保护功能：**输出过流时自动降低输出电压**，同时可防止短路损伤
- 过热保护逻辑：若异常情况导致内部功率元件过热，驱动器将主动降低输出功率或关闭输出，温度正常后自动恢复

3 基本操作

3.1 显示

LCD是主显示器，显示内容分为四行：

- 第一行显示状态，分为General（一般模式），Impose（脉冲模式）；
- 第二行显示频率；

- 第三行显示相位（Phas）或脉冲占空比（Sped）；
- 第四行显示其他参数，包括Pout（输出功率）、Temp（温度）、Iin（输入电流）、Vout（输出电压）、Vset（设定电压）等。

SMS1段码显示器，显示A、B两路输出信号的峰峰值电压。

SMS2段码显示器，显示C、D两路输出信号的峰峰值电压。

LED指示灯说明：

- 高压，提示输出电压高于人体安全电压时，该灯亮，此时，提示操作者不要进行任何接线操作，更不要触碰输出接口以及所连接的设备，以免触电！
- 高温，提示驱动器发热严重，当驱动器长时间大负荷运转时，内部温度升高，超过极限时，该灯亮，此时应该考虑关闭驱动器以使冷却。
- 短路，当驱动器输出短路或内部出现异常，将进入短路保护模式，此时LCD上显示短路信息，输出信号将自动关闭。

3.2 调节

电压：电位器Knob1同时调节A、B路电压，顺时针增大，逆时针减小。

电压：电位器Knob2同时调节C、D路电压，顺时针增大，逆时针减小。

频率（Freq）：按键K2，进入频率段调节模式，此时，旋转手轮Wheel以调节输出频率，调整完后再按键K2以锁定输出频率。

相位（Phas）：按键K3，进入相位调节模式，旋转手轮Wheel，顺时针增加，逆时针减小。调整完后再按K3进行确认，使调节生效，如果调节完后按了其他按键，则调整无效。

状态切换：连续按键K1，可使状态在General（一般模式）、Impose（脉冲模式）中循环切换。

显示项切换：按键K4，可使LCD第四行显示的内容在Pout（输出功率）、Temp（温度）、Iin（输入电流）、Vout（输出电压）、Vset（设定电压）等中循环切换。

脉冲频率（Fpwm）：在Impose（脉冲模式）时，按K2键进入脉冲频率调节，通过手轮调好后再按K2确认。

脉冲宽度 (Sped)：在Impose (脉冲模式) 时，按K3键进入脉占空比率调节，通过手轮调好后再按K3确认。

电机换向与起停：通过换向开关SW1、SW2实现，换向开关有三个挡位，中间挡是“停止”。对于SW1，上挡位是使输出信号A超前于B，下挡位是使输出信号A滞后于B。对于SW2，上挡位是使输出信号C超前于D，下挡位是使输出信号C滞后于D。

3.3 接线

电源输入：将电源线插到电源接口C1，另一端插头接50Hz220V交流电即可。

输出信号：A、B、C、D四个接口分别是四路信号输出的接线柱，可直接将导线拧压在接线柱上；也可在导线末端接专用“U形接线片”后拧压；推荐在导线末端连接插头后直接插接在接线柱上以避免短路和触电。底排黑色接线柱COM1、COM2、COM3、COM4为A、B、C、D四路输出信号的负端。

3.4 开机

1，开机之前，先将两个电压调节旋钮Knob1、Knob2都调到最小，确认输入电源接线良好后通过总开关SW2来启动驱动器；

2，开机前仔细检查输出线是否有短路和漏电，推荐用万用表测试，对于一般的压电陶瓷装置，每相的阻抗应该大于20千欧。确认无短路现象后方可开机，否则可能损坏驱动器！

3，开机以后严禁接线操作，否则可能触电或造成驱动器短路损坏！

3.5 关机

1，关机前，将电压旋钮调到最小，观察SMS1、SMS2显示的电压值都降低到20V以下；

2，将换向开关打到中位后关机。

4 技术规格


外形尺寸	约长320mm×宽300mm×高130mm
重量	约12kg
显示屏	双SMS断码显示器+12864液晶显示器
电源	AV220V/50Hz
使用温度	0~50° C
输出功率	每相均可独立输出200W，但总功率不超过400W
过热保护	过热保护逻辑
短路保护	短路保护逻辑


5 重点推荐


5.1 规范操作

 开机前的准备：


- (1) 关闭驱动器的总开关。
- (2) 将驱动器与电机连接好，包括电源线、信号线、地线。
- (3) 检查以确保信号线没有短路或漏电等。
- (4) 将换向开关打到“中位”。
- (6) 将电压调节旋钮逆时针调到最低。

 开机：打开电源开关，三秒后启动完成，电压表头显示输出电压的峰峰值，液晶显示器显示频率和相位等参数，此时驱动器可正常工作。

 使用：驱动器工作过程中，应该保证散热良好。若过热保护或短路保护逻辑，此时说明负载过大或有短路现象，此时应该仔细检查负载接线情况。使用时不得堵塞散热风口，避免金属碎屑进入驱动器。

 关机：首先将两个电压调节旋钮逆时针调到最小，然后换向开关打到“中位”，最后关闭总开关。

5.2 维护与保养

 确保供电电源功率足够、供电范围不可超过AC200~250V。

- ✚ 注意防尘、防潮，若长期不用，应该放置在干燥洁净的地方。
- ✚ 轻拿轻放，避免撞击。
- ✚ 避免出现输出短路等操作失误。

5.3 安全问题

由于该驱动器输出的信号的最高电位是500V，使用过程中一定要严格按照技术规范操作，避免出现触电等事故。具体措施是：

- ✚ 启动后不要用手触碰各个接线端口，以免触电；
- ✚ 连接电源线前务必关闭总电源开关；
- ✚ 避免水或其他溶液进入驱动器；
- ✚ 试验过程中，导线、小金属器件尽量远离驱动器；
- ✚ 由于驱动器中有高压储能电容，请勿拆机，以免发生触电。
- ✚ 断开电源开关过至少1分钟后再进行接线操作。

6 疑难解答

死机：如果驱动器出现操作无效等情况，可重起驱动器。

显示乱码：可能是电磁噪声引起，两秒内会自动恢复。

无频率输出：检查换向开关设置是否正确，检查连线是否可靠。